

# 塑胶件尺寸测量方法的研究

## Research on the Size Measurement of Plastic

王卫兵

(空军航空修理系统中心计量站,湖北 襄阳 441000)

**摘要:**在日常生产中、在设计、制造中,常常用到密封圈。常用密封圈其材料大多为塑胶件,属弹性材料范围,而弹性材料的特性是:受到压力时会产生弹性变形,当压力解除后,材料会恢复原状。由于一些胶圈需用于密封结构中,承受必要的挤压压力,才能起到密封作用。因为挤压压力的大小不同,影响了承受挤压的密封圈的各种尺寸:内径、外径及厚度等。这就要求在制造过程中,要准确控制成型胶圈的尺寸,进而要求如何测量胶圈的各种尺寸成了必须解决的问题。

**关键词:**塑胶件;测量力;弹性件

### I 问题的提出

图 1、图 2 为实际生产中遇到的零件,要求分别测量外径、内径,表 1 列出了两种胶圈的规格。

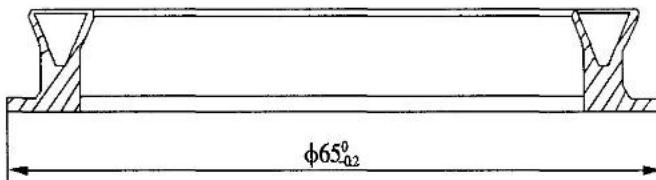


图 1

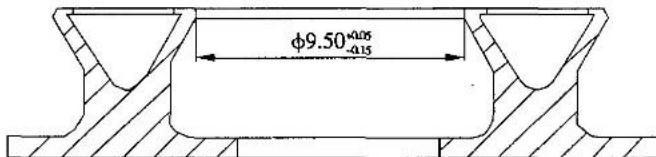


图 2

表 1

胶圈图号	FC62/49.5/6/A	FC22/10/6
所用材料		TFM1600, 玻纤
测量部位	外径	内径
测量参数(mm)	Φ65 <sub>-0.20</sub>	Φ9.50 <sub>-0.15</sub>

图 1 胶圈测量的是外径,在实际使用中,外圈受到压力的影响会产生缩小的变形,外径值变小;图 2 胶圈测量的是内径,在实际使用中,内圈受到压力的影响会产生扩大的变形,内径值变大。因此,对刚生产出来的新品,用不同测量的方法,得出的结果是有变化的,而且变化的趋势不一样,且重复性也有很大的区别(请参考后面列表中给出的详细数据)。现在的问题是:对不同的胶圈,不同的测量部位,不同的测量参数,要找到最佳的测量方法,才与实际使用情况一致,是我们这次要解决的问题。

### 2 标准测量设备

#### 2.1 测量环境条件如表 2。

表 2

名称	温度	相对湿度
三坐标测量机	(20±1)℃	(55~65)%
轮廓投影仪	(20±5)℃	≤75%

2.2 标准测量设备的计量性能如表 3。

表 3

名称	三坐标测量机	轮廓投影仪
规格	ZC1086S	SM350
测量不确定度或允差	±(1.8+3.3L/1000)μm	U=1.5μm(k=2)
测量力	0.2N(20g)	无

### 3 测量方法

测量塑胶件直径的方法有很多种,一般分为非接触测量和接触测量。非接触测量的主要设备有投影仪、万工显和读数显微镜等;接触测量的设备主要有:三坐标、塔形锥体量规等。非接触测量不会影响胶圈本身的尺寸变形,接触法测量毫无疑问会影响到各参数值的大小。值得注意的是,即使是非接触测量,对尺寸较大的胶圈,本身也存在变形。一般内径尺寸在 Φ80mm 以上、圈径小于 Φ3mm,其自然状况就很难保证胶圈保持较为理想的圆形,测量这类内径尺寸较大的胶圈,也用到圆形测量模具,不过在测量时,进行导圆后,在测量之前模具一定要撤除。

考虑到塑胶件受力会变形,因此常用影像法,在投影仪或万工显上测量。本文要强调的是要求给出受力时的尺寸,且约定了受力值的大小,这时可用三坐标测量,选用柱形测头。胶圈本身在注塑成型时,在圈径方向形成一道合模线。利用柱形测头圆柱面与合模线的接触测量,再根据胶圈内径的大小,选择最优测量点数,可准确地得出胶圈的内径值的大小。再且,三坐标测头接触力是受控的,正好可方便地控制测量力的大小。